Multimètres - Mesures de résistances

Objectifs:

- Utilisation de plusieurs multimètres en position ohmmètre, ampèremètre et voltmètre pour mesurer des résistances.
- Estimation des incertitudes de mesure (voir fiche « Mesure expérimentale d'une grandeur physique »).
- * Rédaction d'un compte rendu (voir fiche « Présentation d'un compte-rendu de travaux pratiques »).

I. Mesure directe de résistors avec ohmmètre : comparaison de deux instruments de mesure

- \triangleright A l'aide des deux multimètres à votre disposition (ELIX (boitier jaune et noir) AOIP ou METRIX) en position ohmmètre, mesurer la résistance des résistors à votre disposition (68 Ω(avec code couleurs) 1kΩ (résistance variable \times 100)). Préciser pour chaque mesure :
- l'appareil utilisé.
- le calibre choisi.
- la précision de la mesure donnée dans la notice des multimètres.
- la valeur lue à l'écran.
- l'incertitude absolue et relative sur la mesure.
- le résultat de la mesure avec son incertitude.

Quel est le multimètre le plus précis ?

- Le fabriquant donne la précision de la valeur indiquée pour ses résistances. Donner pour chaque résistor :
- le précision sur la valeur de la résistance (pour la résistance de 68Ω consulter le code couleurs).
- l'incertitude absolue sur la mesure.
- le résultat de la mesure avec son incertitude.

A quel résistor correspond la valeur de résistance la plus précise ?

Analyse et discussion des résultats :

Vérifier pour chaque résistor la cohérence entre la valeur mesurée et la valeur donnée par le fabriquant.

Connaissant la précision des multimètres et des valeurs des résistances, déterminer le multimètre le mieux adapté (s'il y a) à la mesure de chaque résistance.

II. Mesure indirecte de résistors avec voltmètre et ampèremètre - comparaison de deux méthodes de mesure

Pour mesurer la résistance R d'un résistor, on cherche à mesurer simultanément la tension u à ses bornes et l'intensité i du courant le parcourant. A l'aide de la loi d'ohm on en déduit R = u/i.


Une alimentation stabilisée fournit la tension (tension à vide $E \approx 4$ V - courant de court circuit à $I_0 \approx 0.08A$). On utilisera le résistor de résistance $1k\Omega$.


a) Montage courte dérivation

- Réaliser le circuit ci-contre.
- Relever les valeurs mesurées par le voltmètre (ELIX) et l'ampèremètre (METRIX ou AOIP).

Préciser pour chaque mesure (intensité et tension) :

- le calibre choisi.
- la précision de la mesure donnée dans la notice des multimètres.
- la valeur lue à l'écran.
- l'incertitude absolue et relative sur la mesure.
- le résultat de la mesure avec son incertitude.

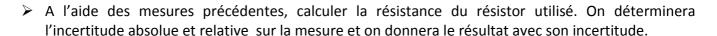

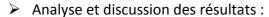

Quelle erreur systématique introduit le voltmètre?

Evaluer cette erreur à l'aide de la résistance interne du voltmètre donnée dans la notice. Commenter.

A quelle catégorie de résistances cette méthode de mesure sera-t-elle adaptée ?

b) Montage longue dérivation

- Réaliser le circuit ci-contre.
- Relever les valeurs mesurées par le voltmètre (ELIX) et l'ampèremètre (METRIX ou AOIP).

Préciser pour chaque mesure (intensité et tension) :

- le calibre choisi.
- la précision de la mesure donnée dans la notice des multimètres.
- la valeur lue à l'écran.
- l'incertitude absolue et relative sur la mesure.
- le résultat de la mesure avec son incertitude.
 - A l'aide des mesures précédentes, calculer la résistance du résistor utilisé. On déterminera l'incertitude absolue et relative sur la mesure et on donnera le résultat avec son incertitude.
 - Analyse et discussion des résultats :

Quelle erreur systématique introduit l'ampèremètre?

Evaluer cette erreur à l'aide de la résistance interne de l'ampèremètre donnée dans la notice. Commenter.

A quelle catégorie de résistances cette méthode de mesure sera-t-elle adaptée ?

